



Gebrauchtwagen-Proficheck



Audi
Q4 e-tron (F4B)

23.650,00 €

Fahrzeugwert inkl. MwSt.

VIN	FIN ANONYMISIERT
Motorart	Elektro
Leistung	150 kW
Hubraum	
Letzter Service	24.03.2025/105.180 km

Aktenzeichen	MUSTER
Laufleistung	149.613 km
Erstzulassung	06.12.2022
Nächste HU	04/2028

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen
MUSTER

Auftrag Gebrauchtwagen-Proficheck

Gemäß Auftrag vom 21.04.2026, durch ^{anonymisierten} Auftraggeber wurde an dem in den Fahrzeugdaten näher bezeichneten Fahrzeug ein Gebrauchtwagen-Proficheck durchgeführt und darüber ein Gutachten erstellt.

Fahrzeugwert	Händlerverkaufspreis inkl. MwSt. (3.776,05 €) MwSt. ausweisbar	23.650,00 € unbekannt
Auftraggeber	Name Telefon E-Mail Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AUFTRAGGEBER ANONYMISIERT ANONYMISIERT ANONYMISIERT ANONYMISIERT ANONYMISIERT unbekannt



Besichtigung

Datum 22.04.2026 - 13:00 Uhr
 Besichtigung bei Autowelt Nürnberg | Feser-Graf
 Ort Witschelstraße 80, 90431 Nürnberg
 Sachverständiger Rainer Röschlau
 Anwesende Sachverständiger

Verkäufer

Name Autowelt Nürnberg | Feser-Graf
ANSPRECHPARTNER ANONYMISIERT
 Straße Witschelstraße 80
 PLZ Ort 90431 Nürnberg

Vergleich Angebotspreis / durchschnittlicher Marktwert

Das Fahrzeug wird vom Verkäufer zum Preis von **23.440,00 €** angeboten.

Der durchschnittlich ermittelte Marktwert beträgt 23.650,00 €



Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	<i>nicht zugelassen</i>
Hersteller	Audi
Modell/Haupttyp	Q4 e-tron (F4B)
Untertyp	40 e-tron basis
Baujahr	2022
Erstzulassung	06.12.2022
Letzte Zulassung	06.12.2022
Fahrzeugart	SUV
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	FIN ANONYMISIERT
Schlüssel-Nr.	0588/BZK
Antriebsart	Elektro
Getriebe	1-Gang
Leistung	150 kW
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5

Ausstattung

Serienausstattung

- ✓ 4 Lautsprecher
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Heckantrieb
- ✓ Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- ✓ Audi connect (Remote / Control)
- ✓ Audi music interface
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Dachreling (Aluminium)
- ✓ Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Glanz-Paket
- ✓ HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- ✓ Karosserie: 4-türig
- ✓ Komfort-Standklimatisierung
- ✓ Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- ✓ Ladedose (AC / DC)
- ✓ Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)
- ✓ Licht- und Regensensor
- ✓ Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- ✓ On-Board-Ladegerät (bis 11 kW)
- ✓ Radioempfang digital (DAB)
- ✓ Radstand 2764 mm
- ✓ Reifen vorn/hinten: 235/55 R19 ...T / 255/50 R19 ...T



- ✓ Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- ✓ Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- ✓ Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent mit automatischem Notruf
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Farbdisplay (10,1 Zoll)
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Frontscheibe Klarglas
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- ✓ Getriebe für Elektrofahrzeug

- ✓ Reifenkontroll-Anzeige
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
- ✓ Servolenkung elektro-mechanisch
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Uni-Lackierung
- ✓ Universal-Schnittstelle Bluetooth
- ✓ Wärmeschutzverglasung grün getönt
- ✓ Wartung: ohne Longlife-Service
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- ✓ Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- ✓ Assistenz-Paket plus
- ✓ Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- ✓ Audi connect plus (Internetbasierende Dienste)
- ✓ Bremsscheiben vorn (358 mm x 30 mm)
- ✓ Dachhimmel Stoff, schwarz
- ✓ Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- ✓ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- ✓ Exterieur-Paket S line
- ✓ Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung
- ✓ Fahrassistenz-System: Park-Assistent plus
- ✓ Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- ✓ HV-Batterie Ausführung: Zellmodul B
- ✓ Innenausstattung: Aluminium-Optik
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile schwarz glänzend
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet, dunkel
- ✓ Interieur-Paket: S line mit Sportsitze, Sitzbezug Stoff/Kunstleder, schwarz
- ✓ Klima-Paket
- ✓ Kombiinstrument digital (virtual cockpit)

- ✓ Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- ✓ Kontrast-Lackierung
- ✓ Kontur / Ambientebeleuchtungs-Paket (plus)
- ✓ Lenkrad (Sport/Leder - Doppelspeichen, oben / unten abgeflacht) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- ✓ Lenkradkranz Leder perforiert, links/rechts (Zusatz-AV zum Lenkrad)
- ✓ LM-Felgen vorn/hinten: 8x20 / 9x20 (5-Y-Speichen)
- ✓ Matrix-LED-Scheinwerfer
- ✓ Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- ✓ Neuwagen-Reifengarantie
- ✓ Panorama-Ausstelldach elektrisch
- ✓ Pedalerie in Edelstahl
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- ✓ Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff Puls / Kunstleder mono.pur 550 Kombination mit Logo-Prägung
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sport-Fahrwerk
- ✓ Sportsitze vorn
- ✓ Stoßfänger Sport-Design (S-line, Kontrast-Lackierung)

Zustand

Allgemeinzustand	Das Fahrzeug macht einen guten und gepflegten Eindruck
Karosseriezustand	Unfallfrei soweit erkennbar
Innenraumzustand	Gut und gepflegt
Lackzustand	Gut
Lack	Kieselgrau Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	1
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	149.613 km
Nächste HU	04/2028



Letzter Service

24.03.2025/105.180 km

Hochvoltbatterie

Die im Fahrzeug verbaute Hochvoltbatterie gehört dem Fahrzeugeigentümer. Der Erhaltungszustand der Hochvoltbatterie des begutachteten Fahrzeugs lag zum Zeitpunkt der Prüfung im Rahmen der Besichtigung bei 91 %. laut Zertifikat des Verkäufers.

Da die Ladeleistung stark abhängig ist vom SOC und AC/DC kann hierzu keine Bewertung abgegeben werden.

10–30 % SOC → maximale Ladeleistung

30–60 % SOC → stabil / leicht fallend

60–80 % SOC → deutlich fallend

ab 80 % → stark reduziert

Die Überprüfung der Ladeleistung eines Elektrofahrzeugs ist nicht Bestandteil eines üblichen Gebrauchtwagenchecks, da hierfür spezielle Messtechnik, geeignete Ladeinfrastruktur sowie vertiefte Fachkenntnisse im Bereich der Hochvolttechnik erforderlich sind. Aufgrund der Vielzahl einflussnehmender Parameter stellt die Ladeanalyse eine eigenständige technische Prüfleistung dar, die gesondert zu bewerten und zu vergüten ist.

Fehlerspeicher ausgelesen

Im Rahmen der Schadensaufnahme wurde der Fehlerspeicher fachgerecht durch den Sachverständigen Rainer Röschlau ausgelesen. Das Protokoll ist als Anlage beigelegt.

Probefahrt

Zur Beurteilung von Fahr-, Lenk- und Bremsverhalten wurde durch den SV eine Probefahrt durchgeführt. Das Ergebnis ist den Prüfpositionen zu entnehmen.




Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	235/55 R 19
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	255/45 R 20
Profiltiefe	5,6 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer

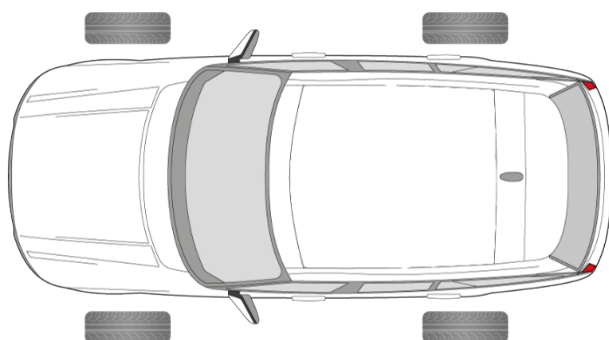

Reifen vorne links

Dimension	235/55 R 20
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer


Reifen hinten links

Dimension	255/45 R 20
Profiltiefe	5,6 mm
Hersteller	Hankook
Art	Sommer



Lackschichtdicke

Auf Grund der Lackschichtmessung kann davon ausgegangen werden, dass das Fahrzeug unfallfrei ist.

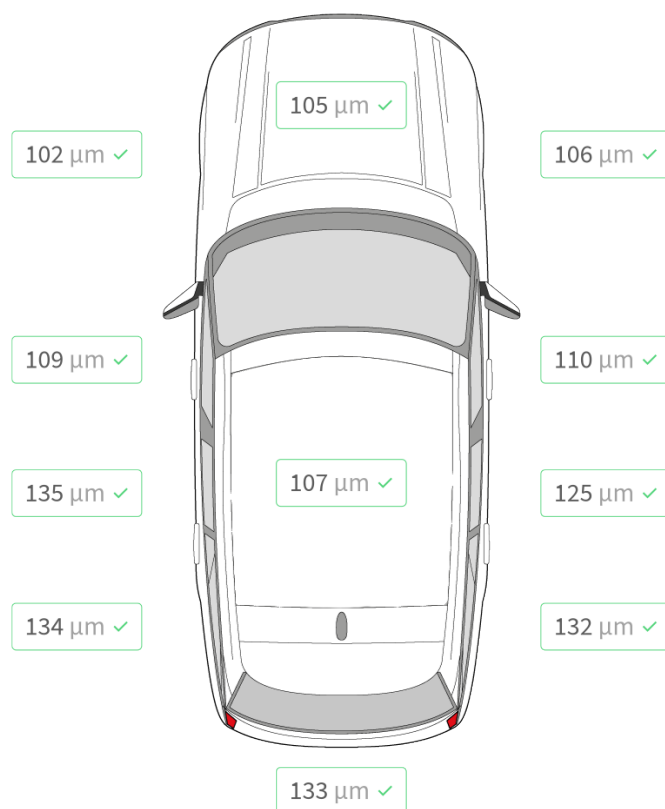



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	102 ✓
Motorhaube	105 ✓
Kotflügel rechts	106 ✓
Fahrertür	109 ✓
Beifahrertür	110 ✓
Fondtür links	135 ✓
Dach	107 ✓
Fondtür rechts	125 ✓
Seitenwand links	134 ✓
Seitenwand rechts	132 ✓
Hinten mittig	133 ✓

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

Reparierte Vorschäden


Frontverkleidung links teilrepariert

Nicht reparierte Vorschäden

- Frontverkleidung Kratzer
- Felge VR verschrammt
- Felge HR verschrammt



Anstoß-/Schadenbereich

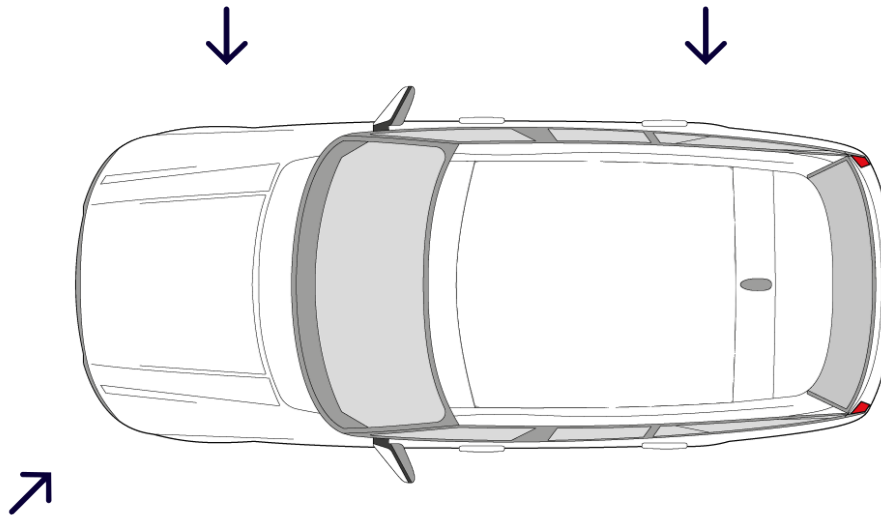

Vorne links
teilrepariert

Felge vorn rechts
verschrammt

Felge hinten rechts
verschrammt



Prüfpositionen

Prüfpositionen im Einzelnen werden nur bei Mängeln ausgegeben. Positionen die in Ordnung sind, werden in Gruppen gefasst.

Etwaige Reparaturkosten wurden auf Basis der durchschnittlichen Dekra Verrechnungssätze in ANONYMISIERT kalkuliert.

Position (inkl. MwSt.)

Karosserie

1 **Frontverkleidung**
vorn links teilrepariert

2 **Seitenteil HL**
In Ordnung

Felgen u. Reifen

3 **Felge HR**
Kratzer

4 **Felge VR**
Kratzer

Messungen

5 **Lackschichtdicke-Messung**
Kein Hinweis auf Unfallschäden und/oder Nachlackierungen

6 **OBD Speicher auslesen**
Auf Grund gefundener Fehler sollte der Verkäufer den Speicher löschen und noch mal eine Diagnose durchführen. Oft handelt es sich um alte Fehler, die beim Kundendienst nicht gelöscht wurden und längst keine Relevanz mehr haben

Beleuchtung

7 **Rückleuchte R**
In Ordnung

Probefahrt / Probelauf

8 **PROBEFAHRT allgemein**
Keine Auffälligkeiten feststellbar

9 **Bremswirkung**
In Ordnung

10 **Gasannahme**
In Ordnung

11 **Lenkung**
In Ordnung



Unterboden

12 Nicht prüfbar

Vor Ort keine Hebebühne vorhanden

Zusammenfassung

Position	Reparaturkosten
Summe ohne MwSt.	0
MwSt.	0
Summe inkl. MwSt	0

Schlussbemerkung / Haftungsausschluss

Auch bei gründlichster und sorgfältigster Untersuchung bleibt ein Restrisiko übersehener oder versteckter Mängel. Daher wird eine Haftung und Gewährleistung durch den Sachverständigen ausgeschlossen.



Ergebnis der Untersuchung (ohne Gewähr)

Die Untersuchung ergab keine Bedenken gegen einen eventuellen Kauf des Fahrzeugs.

Gutachtenfertigungstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 34 Seiten
- 43 Fotos

Nürnberg, den 22.04.2026



QR-CODE
ANONYMISIERT



Fotoanlage

Foto 1



Fahrzeug vorn

Foto 2



Diagonal vorn rechts



Foto 3



Wagenseite R

Foto 4



Diagonale hinten rechts



Foto 5



Fahrzeug hinten

Foto 6



Dach



Foto 7



Diagonale hinten links

Foto 8



Wagenseite L



Foto 9



Diagonale vorn links

Foto 10



Ansicht innen VL



Foto 11



Tür innen links

Foto 12



Rücksitz links

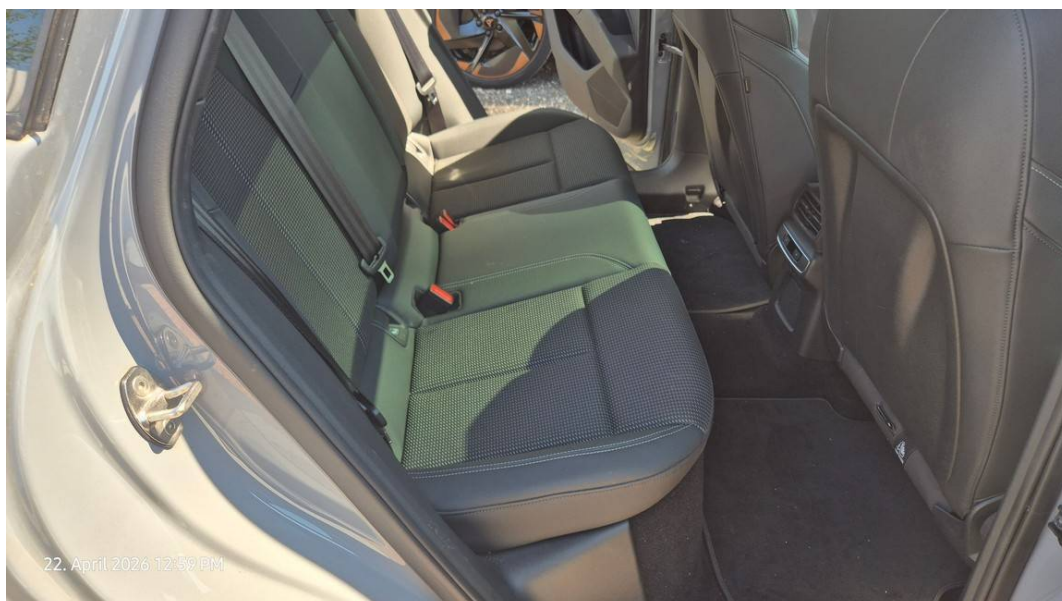


Foto 13



Tür innen HL

Foto 14



Rücksitz rechts

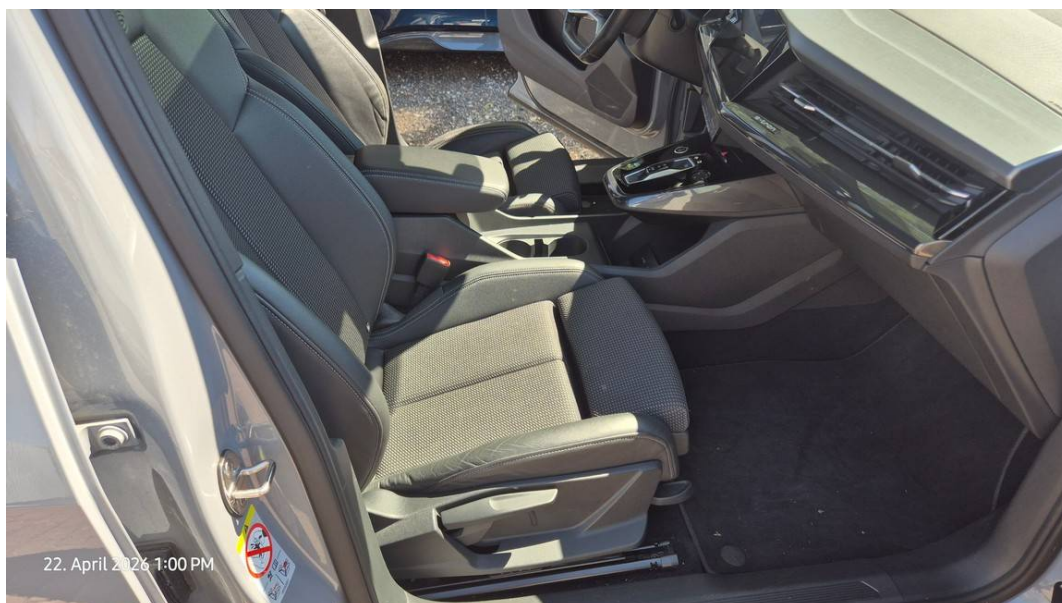


Foto 15



Tür innen HR

Foto 16



Ansicht innen VR



Foto 17



Tür innen VR

Foto 18



Kofferraum



Foto 19



Kofferraumboden

Foto 20



Cockpit



Foto 21



Instrumente

Foto 22



Lenkrad



Foto 23



Schalthebel

Foto 24



Motorraum



Foto 25



Rad VL

Foto 26



Rad VL Profil



Foto 27



Rad HL

Foto 28



Rad HL Profil



Foto 29



Rad HR

Foto 30



Rad HR Profil



Foto 31



Rad VR

Foto 32



Rad VR Profil




Foto 33



Frontverkleidung L

1 Teilrepariert

Foto 34

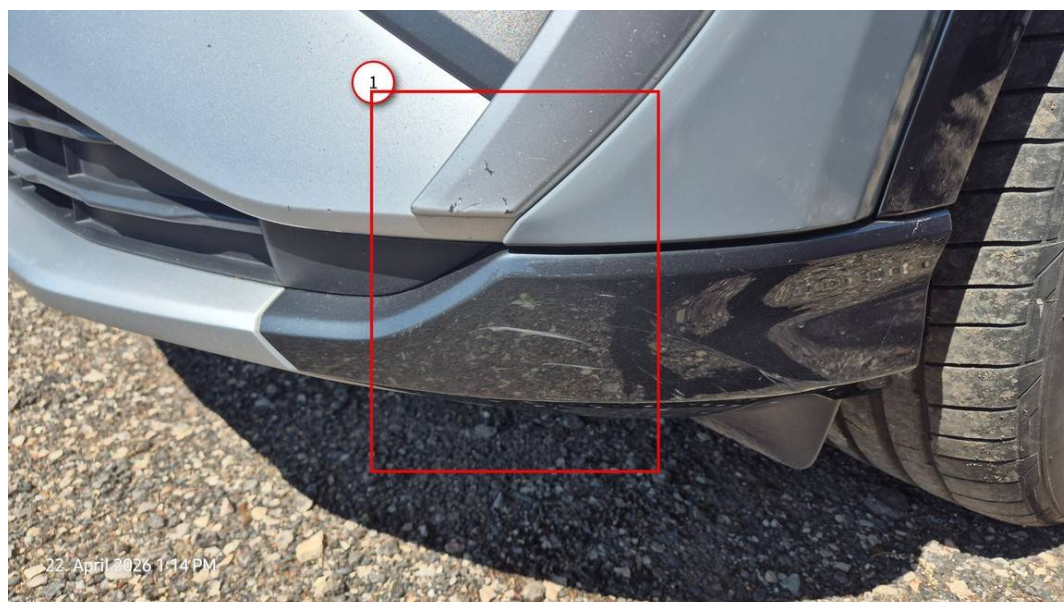

Frontverkleidung L

1 unrepariert



Foto 35



Heckleuchte L



keine Beschädigung erkennbar


Foto 36



Motorhaube



Foto 37

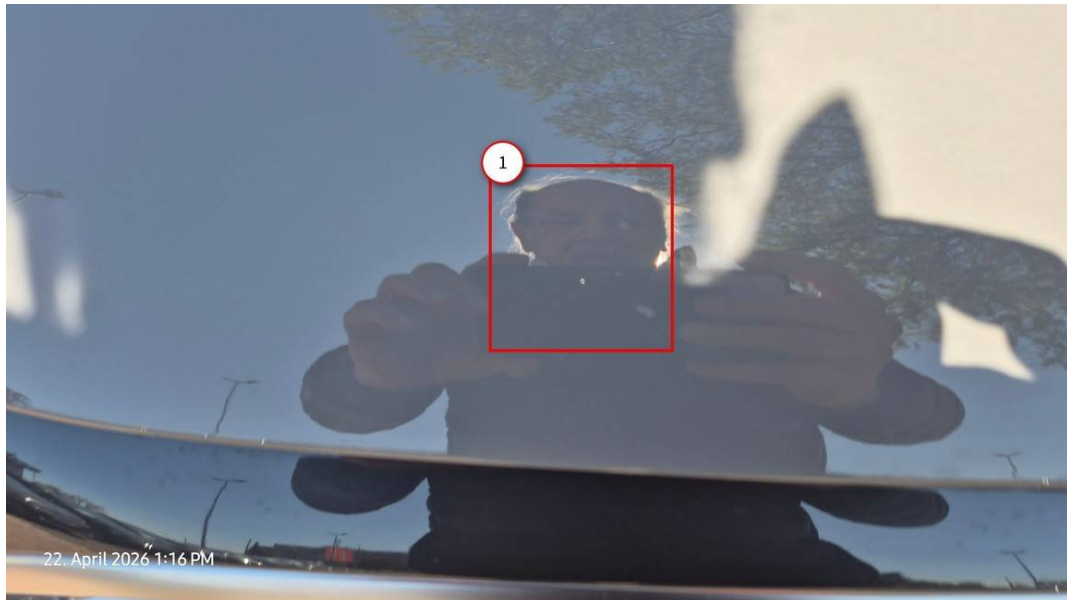

Motorhaube

1 wenige Steinschläge

Foto 38



Felge HR

1 Felge verschrammt



Foto 39




Felge VR



leicht verschrammt

Foto 40

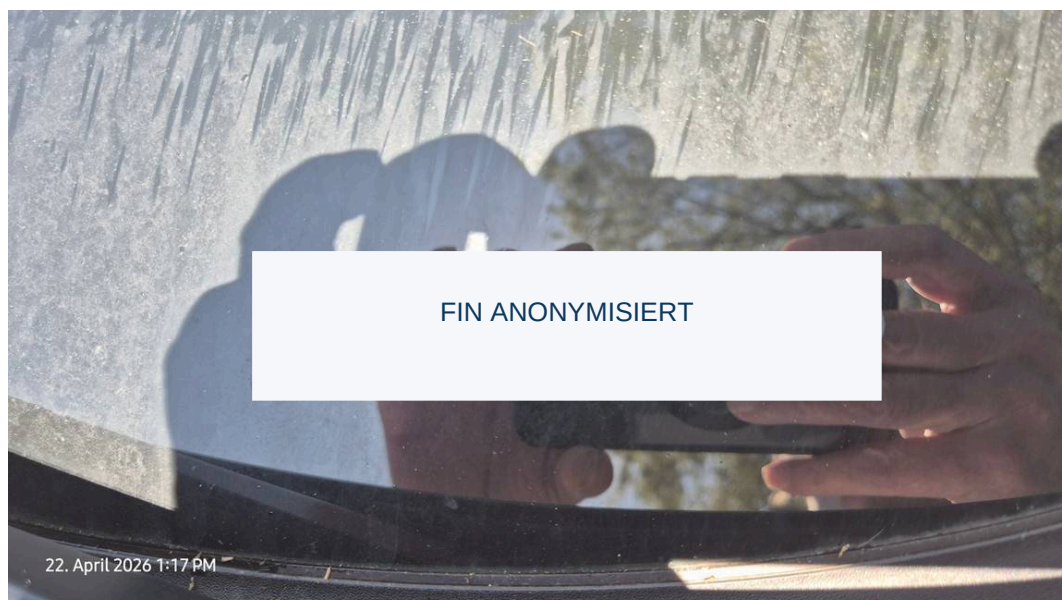

FIN



Foto 41



Typenschild

Foto 42



Instrumente

- 1 Instrumentenanzeige während Probefahrt
- 2 Verbrauch



3

Geschwindigkeit

Foto 43



BERICHT



ALLGEMEINE DATEN

Protokoll-Bezeichnung

MUSTER

Seriennummer

12119 Professional

Maßeinheit

µm

Kfz-Sachverständigenbüro Rainer
Röschlau

ANGABEN ZUM FAHRZEUG



Typ	SUV
Kennzeichen	-
Marke	Audi
Modell	Q4 e-tron (F4B)
Hubraum [ccm]	-
Nennleistung [kW]	-
Fahrgestell-Nr.	FIN ANONYMISIERT
Kraftstoffart	Elektrisch
Baujahr	2022

NOTIZ


Keine Nachlackierungen erkennbar. Es kann davon ausgegangen werden dass das Fahrzeug unfallfrei ist.

MESSPUNKTE


"-" bedeutet übersprungte Messung, "∞" bedeutet Messung außerhalb des Bereichs




SAPL: Allgemeine Interpretation, Karosserie Aussen

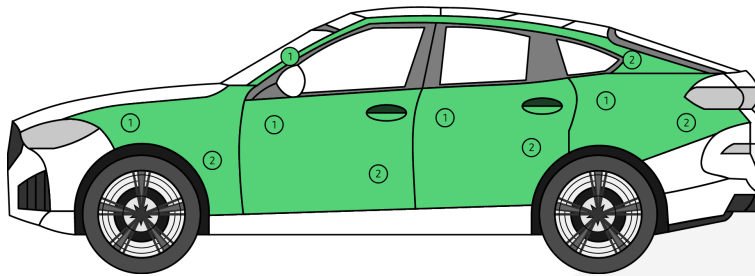


LINKE SEITE											
	Grundwerks toff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kotflügel vorne links	Fe + Zn	100	104	102	104	100	-	-	-	-	-
Tür vorne links	Fe + Zn	105	112	109	105	112	-	-	-	-	-
Tür hinten links	Fe + Zn	135	135	135	135	135	-	-	-	-	-
Dachholm links	Fe + Zn	103	119	111	103	119	-	-	-	-	-
Kotflügel hinten links	Fe + Zn	133	135	134	135	133	-	-	-	-	-

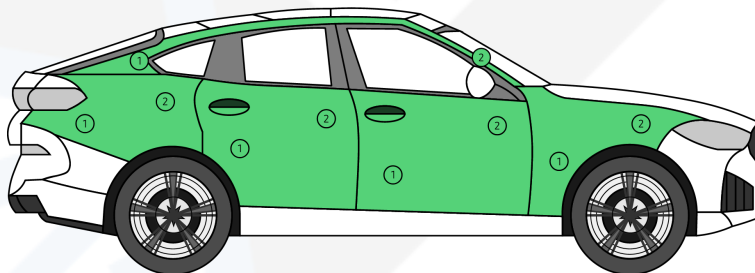

RECHTE SEITE											
	Grundwerks toff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kotflügel vorne rechts	Fe + Zn	98	113	106	98	113	-	-	-	-	-
Tür vorne rechts	Fe + Zn	96	123	110	96	123	-	-	-	-	-
Tür hinten rechts	Fe + Zn	118	132	125	118	132	-	-	-	-	-
Dachholm rechts	Fe + Zn	86	115	101	115	86	-	-	-	-	-
Kotflügel hinten rechts	Fe + Zn	130	134	132	130	134	-	-	-	-	-

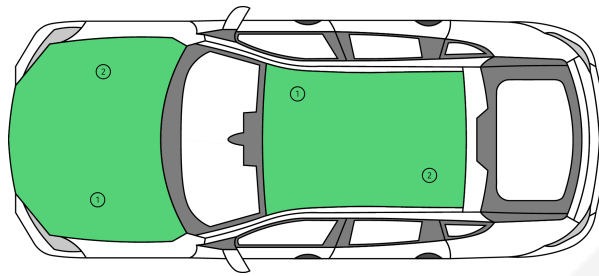

OBEN											
	Grundwerkstoff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Motorhaube	Fe + Zn	104	106	105	104	106	-	-	-	-	-
Dach	Fe + Zn	101	113	107	101	113	-	-	-	-	-

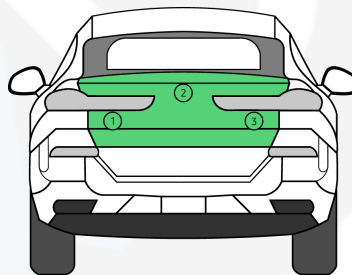


HINTEN											
	Grundwerkstoff	Min	Max	Mittel	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kofferraumklappe	Fe + Zn	128	139	133	132	139	128	-	-	-	-

Legende

- Aus
- Zu dünne Lackschicht
- Originale Lackschicht
- Zweite Lackschicht
- Dünne Spachtelschicht
- Dicke Spachtelschicht

EXTERNE MESSUNGEN

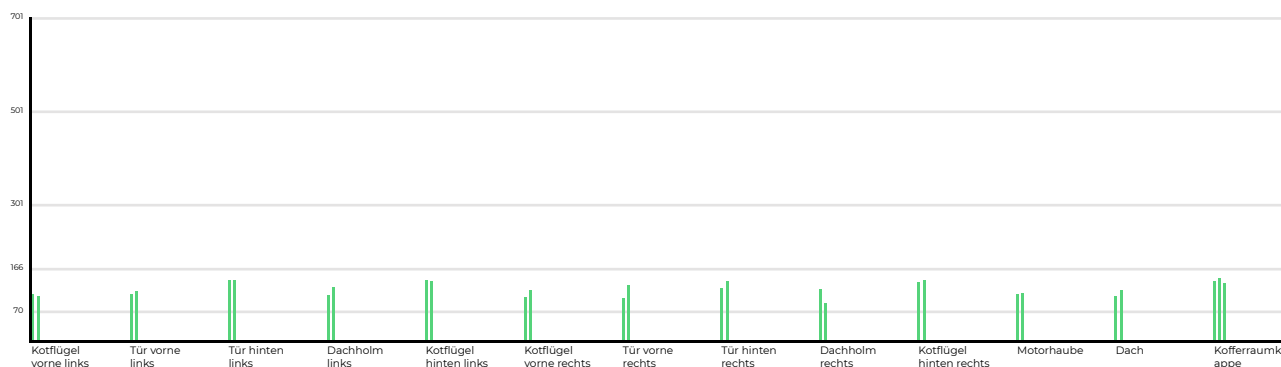

EXTERNE MESSUNGEN														
Kotflügel vorne links	1. 104	2. 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kotflügel vorne rechts	2. 113	1. 98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unterschied	9	2												
Tür vorne links	1. 105	2. 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tür vorne rechts	2. 123	1. 96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unterschied	18	16												
Tür hinten links	1. 135	2. 135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tür hinten rechts	2. 132	1. 118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unterschied	3	17												
Dachholm links	1. 103	2. 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dachholm rechts	2. 86	1. 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unterschied	17	4												
Kotflügel hinten links	1. 135	2. 133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kotflügel hinten rechts	2. 134	1. 130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Unterschied	1	3												

Alle Systemdiagnoseberichte

Der Bericht wird erstellt von THINKCAR

Fahrzeuginformationen

SN:9T8P20141398

Marke:AUDI

Jahr:2023

VIN FIN ANONYMISIERT

Kilometerleistung:0 KM

Test-Zeit:04/22/2026 13:35:16



Prüfergebnis

09 Elektronische Zentralelektrik Es liegen 1 Probleme vor

1.U14FF00 Sichere Onboard Kommunikation
- Signaturerstellung fehlgeschlagen
Passiv/Sporadisch

17 Schalttafeleinsatz Es liegen 1 Probleme vor

1.U159C00 Datenbus - Dienst empfangener
Fehlerwert
Passiv/Sporadisch

19 Diagnoseinterface für Datenbus Es liegen 12 Probleme vor

1.U140600 Ruhestrom - zu groß
Passiv/Sporadisch

2.U112300 Datenbus empfangener
Fehlerwert
Passiv/Sporadisch

3.U15FA00 EgoMaster - Fehler
Eingangsdaten
Passiv/Sporadisch

4.U14FE00 Sichere Onboard Kommunikation
- Signaturüberprüfung fehlgeschlagen
Passiv/Sporadisch

5.U173E00 Insassenanwesenheitserkennung
- Funktionseinschränkung wegen
unplausibler Botschaft
Passiv/Sporadisch

6.B163002 Prädiktive Streckendaten -
Signalfehler
Aktiv/statisch

7.B163002 Prädiktive Streckendaten -
Signalfehler
Passiv/Sporadisch

8.B200000 Steuergerät defekt
Passiv/Sporadisch

9.P30C100 Ladesteckererkennung AC -
unplausibel
Passiv/Sporadisch

10.P1DCB00 Externe Ladeinfrastruktur -
keine Ladebereitschaft Ladedose A
Passiv/Sporadisch

11.U029200 Steuergerät 2 für
Leistungselektronik, Elektroantrieb -
keine Kommunikation
Aktiv/statisch

12.U164200 Ethernet Notrufmodul - keine
Kommunikation
Passiv/Sporadisch

5F Informationselektronik 1 Es liegen 2 Probleme vor

1.U111000 Funktionseinschränkung wegen
Kommunikationsstörung
Passiv/Sporadisch

2.U111000 Funktionseinschränkung wegen
Kommunikationsstörung
Passiv/Sporadisch

75 Notrufmodul und Kommunikationseinheit Es liegen 1 Probleme

1.U14FE00 Sichere Onboard Kommunikation
- Signaturüberprüfung fehlgeschlagen
Passiv/Sporadisch

8C Hybrid Batteriemanagement Es liegen 1 Probleme vor

1.U163F00 Hybrid-/Hochvoltbatteriesystem
- keine Kommunikation mit
Applikationsserver
Passiv/Sporadisch

C6 Hochvolt-Batterieladegerät Es liegen 2 Probleme vor

1.B1AD0F0 Ladesäule - Erkennung
fehlerhaft
Aktiv/statisch

2.U15BF00 Intelligente Ladefunktion -
fehlerhafte Kommunikation
Passiv/Sporadisch

8123 Applikationsserver 1 System 1 Adaptive Es liegen 1

1.P1CB500 Plug and Charge -
Kommunikationsfehler bei Installation
eines Fahrzeugzertifikats
Aktiv/statisch

C002 Software Cluster Embedded 1 Es liegen 2 Probleme vor

1.U112300 Datenbus empfangener
Fehlerwert
Passiv/Sporadisch

2.C1299F0 Matrixscheinwerfer -
Nebelmodus aktiv
Passiv/Sporadisch

Die folgenden Systeme sind OK:

- 1.01 Motorelektronik
- 2.03 Bremsenelektronik
- 3.08 Klima-/ Heizungselektronik
- 4.15 Airbag
- 5.23 Bremskraftverstärkung
- 6.2B Lenksäulenverriegelung
- 7.42 Türelektronik Fahrer
- 8.44 Lenkhilfe
- 9.51 Elektroantrieb
- 10.52 Türelektronik Beifahrer
- 11.69 Anhängerfunktion
- 12.B7 Interface für Zugang- und Startsystem
- 13.BB Türelektronik Fahrerseite hinten
- 14.BC Türelektronik Beifahrerseite hinten
- 15.C0 Aktuator für Aussengeräusch
- 16.CA Steuergerät für Schiebedach
- 17.D6 Lichtsteuerung links 2
- 18.D7 Lichtsteuerung rechts 2
- 19.8105 Spannungswandler 12V
- 20.8124 Applikationsserver 1 System 2 Java
- 21.C003 Software Cluster Housekeeping 1